

STX M12x1 CP X-coded Cat.6A CP8X180-3-5IDC590FA000

Montagehinweis / *Mounting information* (Montageanleitung siehe / *Mounting instructions see* www.telegaertner.com)



mm 0 5 15 50 70

1 Lieferumfang / *scope of delivery*

2 Kabelverschraubung aufschieben / *slide cable gland*

S/FTP

Kabeldichtung / *cable sealing*
(für Kabel Ø 5.5-7.5 mm / *for cables Ø 0.22-0.3 inch*)

Abisolierlänge / *stripping length*

min. 40 mm / *min. 1.6 inch*

Geflechtschirm nach hinten legen / *fold braid shield backwards*

3 Kabelseite 1 ~ 0.24 inch ~ 6 mm *cable end 1*

~ 13 mm ~ 0.5 inch

Kabelseite 2 ~ 0.24 inch ~ 6 mm *cable end 2*

4 Adernpaare in den Adernmanager einführen

insert pairs of wires into wire manager

5 Schirmfeder betätigen / *press down shield cover*

Geflechtschirm darf nicht überstehen / *braid shield must not protrude*

6 Adernpaare entdrillen

untwist pairs of wires

7 Adern in den Adernmanager einlegen

insert wires into wire manager

8 Adern bündig abschneiden, max. 0,3 mm überstehend

cut wires flush protruding max. 0.01 inch

9 X-kodiert / X-coded

Anschluss / <i>Connection</i>	
Farbcode / <i>Colour code</i>	PIN Nr./No.
W - O	1
O	2
W - G	3
G	4
W - BR	5
BR	6
W - BL	7
BL	8

10

11 Adernmanager ansetzen / *locate wire manager*

Auf Lage achten / *pay attention to position*

12 Adernmanager einschieben / *insert wire manager into plug body*

Kabelverschraubung ansetzen / *locate cable gland*

13 Kabeldichtung bündig einschieben / *slide flush in cable sealing*

Kabeldichtung / *cable sealing*
(für Kabel Ø 5.5-7.5 mm / *for cables Ø 0.22-0.3 inch*)

14 Kabelverschraubung mit Gabelschlüsseln SW17 und SW15 bis zum Anschlag auf den Steckerkörper festdrehen

tighten cable gland with spanner 17AF and 15AF until stop

15 Drehmomentschlüssel torque wrench SW18 / 18AF 0,6 Nm N80050A0001

Demontage / *Disassembly*