



HEIDENHAIN

Benutzer-Handbuch IK 115

344777-01

PC-Absolutwertkarte für
HEIDENHAIN-Messgeräte
mit EnDat- oder SSI-Interface

Inhalt

Allgemeine Informationen	3
Hardware-Beschreibung	4
Blockschaltbild	4
Anschlussübersicht	4
Steckerbelegungen der IK 115	5
Verbindungs- und Adapterkabel	6
Steckerbelegungen der Messgeräte	6
Technische Daten der IK 115	7
Spezifikation des PC-Bus	7
Spezifikation der 1 VSS-Schnittstelle	7
Spezifikation der bidirektionalen Schnittstelle EnDat bzw. SSI... ..	7
Inbetriebnahme der IK 115	8
Adresseinstellung	8
Konfiguration der Interrupts	9
Installation der IK 115	9
Installation der Justage- und Prüfsoftware	10
Begrenzung der Messgerät-Stromaufnahme	11
Software-Beschreibung	13
Verbindung zum Messgerät herstellen	13
Automatische Konfiguration der Messgerätparameter	14
Manuelle Konfiguration der Messgerätparameter	17
EnDat-Messgeräte	20
SSI-Messgeräte (Standard)	22
SSI-Messgeräte (programmierbar)	23
Konfiguration der IK 115 – Übertragungsparameter	25
EnDat-Messgeräte	25
SSI-Messgeräte	25
Anzeige und Prüfmöglichkeiten	26
Positionsanzeige	26
Positionsanzeige in der Messgerät-Datenleiste	26
Positionsanzeige im separaten Datenfenster	27
Positionsanzeige des binären Datenwortes	28
Positionsabweichung anzeigen	29
Messgerätstatus	30
Inbetriebnahmediagnose	31
MSB-Modus	31
Alarmer und Warnungen	32
EnDat - Messgerätkonfiguration	34
Laden der Messgerätkonfiguration	34
aus dem Messgerät	34
aus einer Datei	34
Ansicht der Messgerätkonfiguration	35
Funktionsbezogene Ansicht	35
Datenbezogene Ansicht	35
Darstellung der Daten	36
Verändern und speichern der Messgerätkonfiguration	37
Drucken der Messgerätkonfiguration	38
Kundenspezifische Nullpunktverschiebung	39
Schreibschutz für Speicherbereiche setzen	40

Allgemeine Informationen

Die Interfacekarte IK 115 ist eine ISA-Bus-Einsteckkarte für IBM-PCs und 100% Kompatible. Sie belegt einen kurzen 16-Bit-ISA-Steckplatz und 16 aufeinanderfolgende Adressen im I/O-Bereich des PCs. An die IK 115 kann wahlweise ein HEIDENHAIN-Messgerät mit synchron serieller Schnittstelle oder mit EnDat-Schnittstelle (gemäß Spezifikation 2.0, Zeichnungsnummer D297403) angeschlossen werden.



Für den Betrieb der IK 115 mit Messgeräten anderer Hersteller trägt der Anwender jegliches Risiko.



Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit, im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder anlagenspezifische Daten zu hinterlegen. Diese Daten können sicherheitsrelevante Informationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im Servicefall darauf, dass dieser Speicherbereich angeglichen wird. Wird dies nicht beachtet, können Maschinen- oder Personenschäden die Folge sein.

Im Lieferumfang der Software ist eine Datei zur automatisierten Erkennung von Messgeräten enthalten. Diese Datei wird nur auf ausdrücklichen Wunsch durch unseren Kundendienst auf den jeweils aktuellen Stand gebracht. Alternativ kann ein Software-Update über Internet durchgeführt werden: www.heidenhain.de [Service] [FileBase – Public] [PC Software Counter / IK] [IK 115 Interface Card HW Driver for Id. Nr. xxx xxx-xx].



Gefahr für interne Bauteile!

Die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung **elektrostatisch entladungsgefährdeter Bauelemente (ESD)** nach DIN EN 100 015 beachten. Als Transport-Verpackung nur antistatisches Material verwenden. Beim Einbau ausreichende Erdung des Arbeitsplatzes und der Person sicherstellen.



Spannungsversorgung des PC

Die IK 115 darf nur in PCs betrieben werden, die für die + 12 V Spannungsversorgungsleitung einen Mindeststrom von 1,5 A garantieren, da sonst bei einem Kurzschluss am Messgeräteingang der PC beschädigt werden kann.

Hardwarevoraussetzungen:


- Mindestanforderung: IBM-PC oder 100 % Kompatibler
- Empfohlene Hardware: Pentium 90 oder höher

Softwarevoraussetzungen:


- Windows 95 oder Windows 98
- 5 MB freier Speicher auf der Festplatte

Hardware-Beschreibung

Blockschaltbild

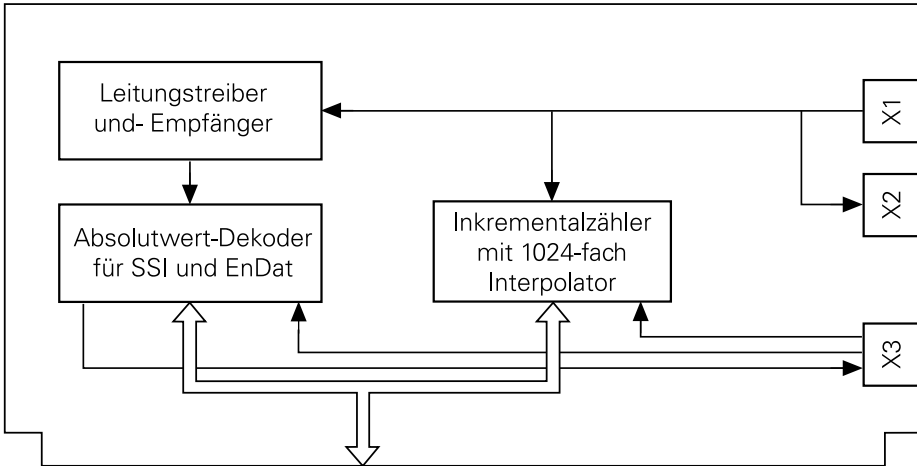

Anschlussübersicht

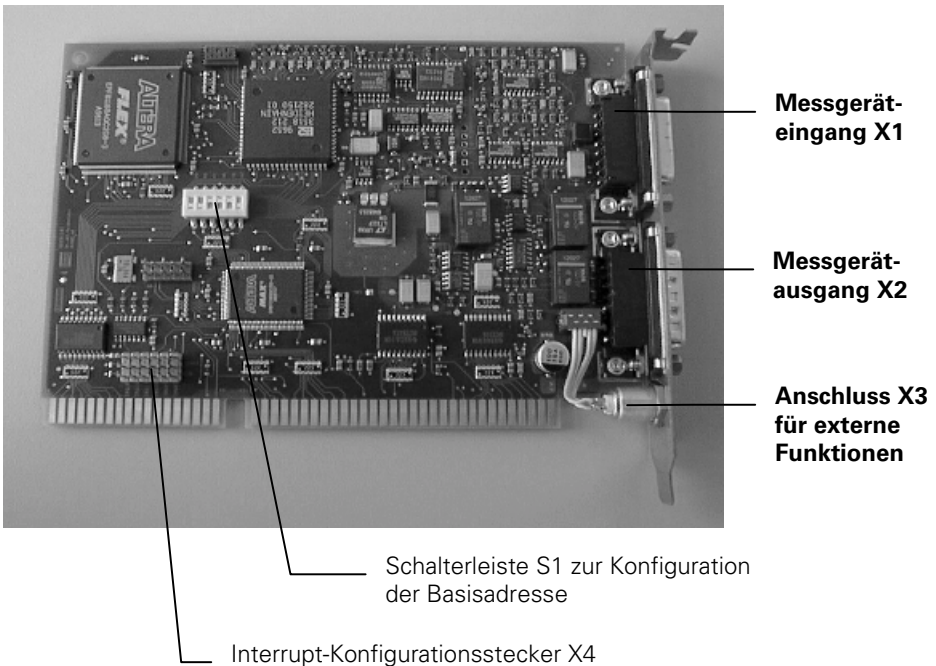

Steckerbelegungen der IK 115

Anschlüsse für Messgeräte

Der Anschluss des Messgeräts erfolgt über den Messgerätingang X1. Die 15-polige Sub-D-Buchse ist wie folgt belegt:

Pin	1	9	3	11	14	7	5	13	8	15	4	2	12	10	6
Signal	A		B		R		DATA		CLOCK		Up	0 V	Up Sensor	0 V Sensor	Innen- schirm
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-					



Die Spannungsversorgung des Messgeräts (Pin 4) ist per Software einstellbar und schaltbar. Es ist darauf zu achten, dass die korrekte Versorgungsspannung für das Messgerät eingestellt wird, da ansonsten das Messgerät beschädigt werden kann. Desweiteren ist zu beachten, dass das Messgerät nur bei abgeschalteter Versorgungsspannung ein- und ausgesteckt werden darf.



Der Messgerätausgang X2 ist nur für Sonderprüfzwecke bestimmt und **muss** unbelegt bleiben.

Anschluss für externe Funktionen

Für externe Funktionen ist eine 4-polige Buchse vorhanden, über die die Messwertaufzeichnung von außen gesteuert werden kann. Der dafür benötigte Stecker kann bei der Firma HEIDENHAIN unter der Ident-Nr. 282 168-01 bestellt werden.

Die Signale sind wie folgt zugeordnet (Sicht von außen auf die Buchse):




Pin	Belegung
1	Eingang: Einspeicherimpuls für Absolutwert
2	Eingang: Einspeicherimpuls für Inkrementalwert
3	Ausgang: EnDat-Modus ⇒ Bit 12 des Absolutwerts SSI-Modus ⇒ nicht definiert
4	GND


Hardware-Beschreibung

Verbindungs- und Adapterkabel

 Kupplung an Verbindungskabel



Kupplung, Stift, 17-polig

 

für Verbindungskabel Ø 8 mm

291 698-27

Adapterkabel, komplett verdrahtet mit Stecker (Buchse) und Sub-D-Stecker (Stift) für IK 115

324 544-xx



Motorinternes Adapterkabel komplett verdrahtet mit Platinenstecker 12-polig und Winkeldose 17-polig

332 201-xx
16xAWG30/7; Crimphülse Ø 6 mm
für Spannungsversorgung 5 V

323 093-xx
16xAWG30/7; Crimphülse Ø 6 mm
für 7 bis 12 V Spannungsversorgung
mit integriertem Spannungswandler auf 5 V



Steckerbelegungen der Messgeräte

Messgeräte mit synchronserieller Schnittstelle: **ECN 113, ECN 413, ROC 413, EQN 425, ROQ 425, ECN 1013, ECN 1113, ECI 1312, ECN 1313, EQI 1325, EQN 1325, RCN 220, RCN 723, RCN 823, LC 181, LC 481**

17-polige HEIDENHAIN-Kupplung oder Flanschdose	Id.-Nr. 332 201-xx 323 093-xx						12-poliger Platinenstecker				
	15	16	12	13	3	2	7	10	1	4	11
	2a	5b	4a	3b			1b	4b	6a	3a	
	A		B		frei	frei	U _P	0 V (U _K)	U _P ¹⁾ Sensor	0 V ¹⁾ Sensor	Innen-schirm
	+	-	+	-							
	grün/ schwarz	gelb/ schwarz	blau/ schwarz	rot/ schwarz	rot	schwarz	braun/ grün	weiß/ grün	blau	weiß	□
IEC 742 EN 50 178											

	14	17	8	9	5	6
	6b	1a	2b	5a		
	DATA	DATA	CLOCK	CLOCK	Temperatur ²⁾	
					+	-
	grau	rosa	violett	gelb	grün	braun

U_P = Spannungsversorgung.
Schirm liegt auf Gehäuse.
Nichtverwendete Pins oder Litzen dürfen nicht belegt werden!

¹⁾ nicht belegt bei 7 bis 12 V Spannungsversorgung über motorinterne Adapterkabel

²⁾ nur bei motorinternen Adapterkabeln

Technische Daten der IK 115

Spezifikation des PC-Bus

Die IK 115 kann in allen IBM AT und 100% kompatiblen PCs eingesetzt werden. HEIDENHAIN garantiert nicht für die einwandfreie Funktion der IK 115 mit nicht 100% kompatiblen PCs. Die IK 115 entspricht der internationalen Norm IEEE P996, die den AT- und ISA-Bus spezifiziert (Industrie-Standard).

Busbreite	16 Bit
Spannungsversorgung	+5 V ± 5% +12 V ± 5% -12 V ± 5%
Leistungsaufnahme	ca. 2 Watt ohne Messgeräte
Slot-Ausführung	AT-kompatibel, kurzer 16 Bit-Slot

Spezifikation der 1 V_{SS}-Schnittstelle

Signalamplituden A, B (0°, 90°)	0,6 V _{SS} bis 1,2 V _{SS}
Signalpegel für Fehlermeldung	≤ 0,22 V _{SS}
Maximale Eingangsfrequenz	400 kHz
Kabellänge zum Messgerät	max. 150 m

Spezifikation der bidirektionalen Schnittstelle EnDat bzw. SSI

Eingangsbaustein	Differenzleitungsempfänger (z.B. LTC 485 oder SN65LBC176D)
Eingangssignale	Differenzsignale nach RS 485
Abschlusswiderstand	120 Ω
Maximale Taktfrequenz	2000 kHz für EnDat-Interface 1000 kHz für SSI-Interface
Kabellänge zum Messgerät	max. 150 m

Inbetriebnahme der IK 115

Adresseinstellung

Konfiguration der Karte


Bevor Sie die IK 115 in einen PC einbauen, müssen Sie die Basisadresse der Karte einstellen. Werksseitig ist die Basisadresse 310H eingestellt.

Die IK 115 belegt im I/O-Adressbereich des PCs 16 aufeinanderfolgende Adressen. Diese Einstellung sollte nur verändert werden, wenn der I/O-Adressbereich 310H bis 31FH in Ihrem PC bereits von einer anderen Karte belegt ist.



In diesem Fall müssen Sie einen freien I/O-Adressbereich in Ihrem PC ermitteln. Dieser Adressbereich muss an einer 16 Byte-Segmentgrenze beginnen und kann im Bereich von 000H bis 3F0H liegen. Wenn Sie die Adressbereiche anderer Hardware in Ihrem PC nicht ermitteln können oder ein Hardwarekonflikt auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer oder Ihren Computerhändler.

Falls notwendig können Sie an der Schalterleiste S1 die neue Basisadresse einstellen.

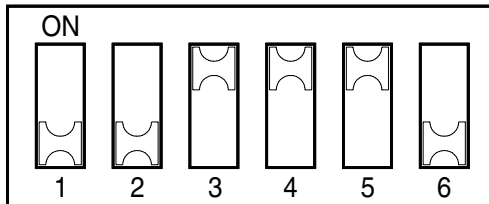

Es gelten folgende Zuordnungen:

Schalternummer	1	2	3	4	5	6
Adressleitung	A9	A8	A7	A6	A5	A4

Schalterstellung	ON	OFF
Adressleitungszustand	0	1

Beispiele:

Basisadresse	Adressbereich	1	2	3	4	5	6
210H	210H - 21FH	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
220H	220H - 22FH	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
280H	280H - 28FH	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
300H	300H - 30FH	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
310H (default)	310H - 31FH	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
330H	330H - 33FH	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF

Konfiguration der Interrupts



Da die aktuelle Software keinen Interrupt-Betrieb unterstützt, darf am Interrupt-Konfigurationsstecker X4 keine Steckbrücke gesteckt sein!

Installation der IK 115




Gefahr durch elektrostatische Aufladung:

Beim Einbau ausreichende Erdung des Arbeitsplatzes und der Person sicherstellen.


Da die Justage- und Prüfsoftware ohne PC-Absolutwertkarte IK 115 nur eingeschränkt lauffähig ist, empfiehlt es sich, die IK 115 in den PC einzubauen, bevor die Software installiert wird. Dazu muss die Spannungsversorgung vom PC getrennt werden, anschließend ist das Gehäuse zu öffnen und die Slot-Blende vor einem freien ISA-Steckplatz zu entfernen. Die IK 115 ist nun in den ISA-Steckplatz einzuschieben und die Blende mit dem PC-Gehäuse zu verschrauben. Abschließend ist das PC-Gehäuse zu schließen, das Netzkabel wieder zu verbinden und der PC einzuschalten.

Installation der Justage- und Prüfsoftware

Zur Installation der Software legen Sie die Programmdiskette in das Diskettenlaufwerk ihres PCs. Öffnen Sie über den Arbeitsplatz das Diskettenlaufwerk und starten Sie das Programm Setup.exe. Folgen Sie nun den Anweisungen am Bildschirm.

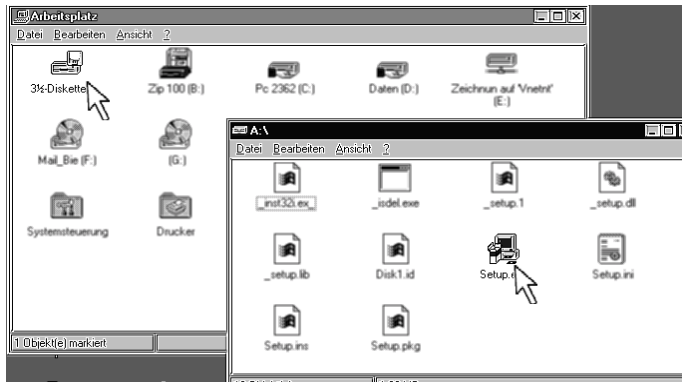

Nachdem die Installation der Software abgeschlossen ist, befindet sich auf dem Desktop des PCs ein Programmsymbol für die IK 115 Justage- und Prüfsoftware.

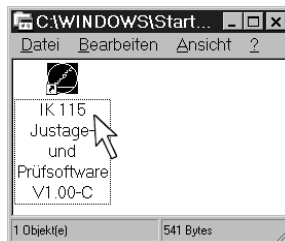

Starten Sie das Programm per Doppelklick auf dieses Symbol.



Wählen Sie den Menüpunkt [Ansicht > Optionen] aus. Prüfen Sie, ob die Basisadresse der IK 115 korrekt eingestellt ist und korrigieren Sie ggf. die Einstellung.

Begrenzung der Messgerät-Stromaufnahme




Die IK 115 ist mit einer programmierbaren Stromüberwachung ausgestattet. Die Überwachung ermittelt den vom angeschlossenen Messgerät aufgenommenen Strom und schaltet bei einer höheren Stromaufnahme die Messgerätversorgung ab. Dies dient dem Schutz der elektronischen Bauteile der IK 115 als auch dem Schutz des PC-Netzteiles. Diese Überwachung ist auf 350 mA voreingestellt und ermöglicht damit einen sicheren Betrieb der gängigen Messgeräte von HEIDENHAIN.

Es wird empfohlen, die Stromüberwachung nicht zu deaktivieren!

Die Stromüberwachung erreichen Sie über den Menüpunkt [Ansicht > Optionen] und Auswahl des Registers [Stromüberwachung]. Hier kann die Stromüberwachung deaktiviert oder auf einen gewünschten Wert gesetzt werden. Der durch die IK 115 maximal lieferbare Strom für das Messgerät beträgt 600 mA. Die Stromüberwachung ist jedoch bauteilebedingt nur bis 500 mA möglich.

Der eingestellte Wert für die Stromaufnahme wird gespeichert und bleibt auch beim Neustart des Programmes erhalten.

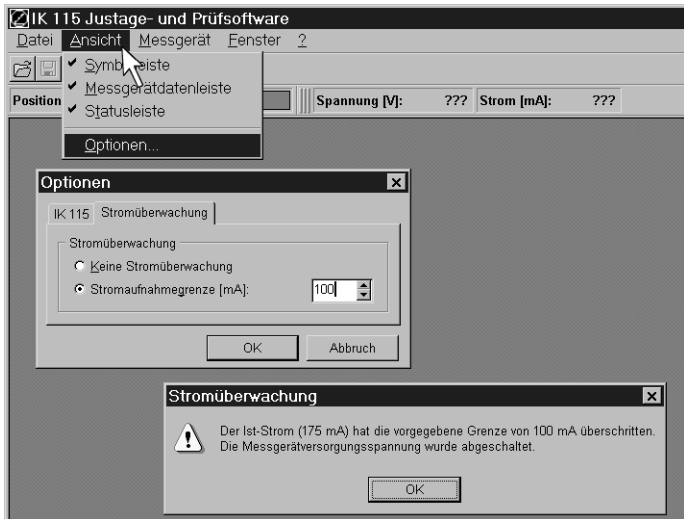

Wird nach dem Einschalten der Versorgungsspannung für das Messgerät der eingestellte Wert für die Stromaufnahme überschritten, unterbricht die IK 115 die Stromzufuhr und zeigt die oben dargestellte Fehlermeldung an.

Software-Beschreibung

Verbindung zum Messgerät herstellen



Das Anstecken bzw. Abziehen des Verbindungskabels zwischen Messgerät und IK 115 darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Ansonsten können Messgerät und IK 115 beschädigt werden.

Prüfen Sie, ob das Verbindungskabel zwischen Messgerät und IK 115 korrekt verdrahtet ist. Die Anschlußbelegung des Messgeräts finden Sie in der jeweiligen Messgerätbeschreibung, die Anschlussbelegung des Einganges X1 der IK 115 finden Sie auf Seite 5. Die üblichen Steckerbelegungen der Verbindungskabel (Identnummer vergleichen) finden Sie auf Seite 6.

Ein falsch verdrahtetes Verbindungskabel kann das Messgerät und die IK 115 beschädigen.


Um ein Messgerät an der IK 115 betreiben zu können, muss zunächst die richtige Versorgungsspannung eingestellt und die Datenschnittstelle konfiguriert werden. Um dies zu tun, gibt es zwei verschiedene Wege.

- Die **automatische Konfiguration**, für die Sie die Identnummer des Messgeräts benötigen. Dieser Weg setzt außerdem voraus, dass die Identnummer in der Datenbank der Justage- und Prüfsoftware vorhanden ist.
- Die **manuelle Konfiguration**, für die Sie die Kenntnis der richtigen Versorgungsspannung, des Daten-Interfaces der Taktbüschellänge etc. benötigen. Diese Daten finden Sie in den Technischen Daten des Gerätes bzw in der Auftragsbestätigung oder den Lieferpapieren zum Messgerät.


Automatische Konfiguration der Messgerätparameter



Schließen Sie das Messgerät am Messgeräteingang X1 der IK 115 an, bevor Sie in dem nun folgenden Dialog Eingaben vornehmen und beachten Sie alle angegebenen Sicherheitshinweise.

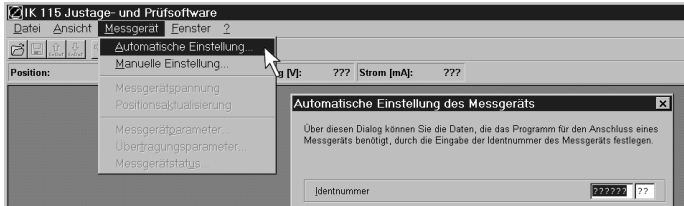

Wählen Sie den Menüpunkt [Messgerät > Automatische Einstellung]. Die nun einzugebende Identnummer (Id.-Nr.) des Messgeräts finden Sie auf dem Typenschild (siehe unten).

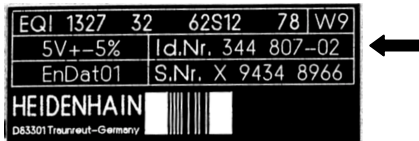

Während der Dialog [Automatische Einstellung des Messgeräts] geöffnet ist, ist der Messgeräteingang X1 der IK 115 spannungsfrei. Ein Messgerätwechsel ist daher ohne Gefahr möglich, solange dieser Dialog geöffnet ist.

Wenn das Messgerät in der Datenbank gespeichert ist, werden die Messgerätbezeichnung, die Messgerätversorgungsspannung und der Messgerät-Typ angezeigt. Andernfalls wird die Meldung [Unbekanntes Messgerät] angezeigt und das Messgerät muss gemäß der Anleitung im Abschnitt „Manuelle Konfiguration“ in Betrieb genommen werden.

Automatische Einstellung des Messgeräts [X]

Über diesen Dialog können Sie die Daten, die das Programm für den Anschluss eines Messgeräts benötigt, durch die Eingabe der Identnummer des Messgeräts festlegen.

Identnummer

Messgerätdaten

Messgerätbezeichnung: ROQ 425
 Messgerätversorgungsspannung: 5.0 V
 Messgerät-Typ: EnDat-Messgerät

 Wenn das ausgewählte Messgerät nicht mit dem angeschlossenen Messgerät übereinstimmt, kann das Messgerät, die IK 115 oder der PC beschädigt werden.

 


Bei manchen Messgeräten kann der Maschinenhersteller die Messgerätparameter des Messgeräts verändern. Wenn Sie die Identnummer eines solchen Messgeräts eingeben, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Falls das Messgerät nicht korrekt funktioniert, müssen Sie sich an den Maschinenhersteller wenden, um die aktuellen Messgerätparameter zu erfahren, da in der Datenbank nur die von HEIDENHAIN werksseitig eingestellten Parameter gespeichert sind.




Wenn die eingegebene Identnummer nicht mit der Identnummer des angeschlossenen Messgeräts übereinstimmt, können das angeschlossene Messgerät, die IK 115 und der PC beschädigt werden.


Sind alle angezeigten Daten korrekt und ist das Messgerät am Eingang X1 angeschlossen, so können Sie über die Schaltfläche



den Dialog verlassen.



Es wird nun automatisch die Versorgungsspannung zum Messgerät aktiviert. Dies ist an der gedrückten Schaltfläche  erkennbar. Außerdem sollte die am Messgerät anliegende Versorgungsspannung und die Stromaufnahme des Messgeräts angezeigt werden.

Über den Menüpunkt [Messgerät > Messgerätsspannung] oder den  in der Symbolleiste kann die Messgerätverspannung jederzeit deaktiviert werden.

Manuelle Konfiguration der Messgerätparameter




Das Anstecken bzw. Abziehen des Verbindungskabels zwischen Messgerät und IK 115 darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Ansonsten können das Messgerät und die IK 115 beschädigt werden.



Schließen Sie das Messgerät am Messgeräteingang X1 der IK 115 an, bevor Sie in dem nun folgenden Dialog Eingaben vornehmen und beachten Sie alle angegebenen Sicherheits-hinweise.

Wenn Ihnen die Identnummer des Messgeräts nicht bekannt ist oder wenn das entsprechende Messgerät nicht in der Messgerätdatenbank enthalten ist, müssen Sie die Messgerätparameter von Hand eingeben. Wählen Sie dazu den Menüpunkt [Messgerät > Manuelle Einstellung].

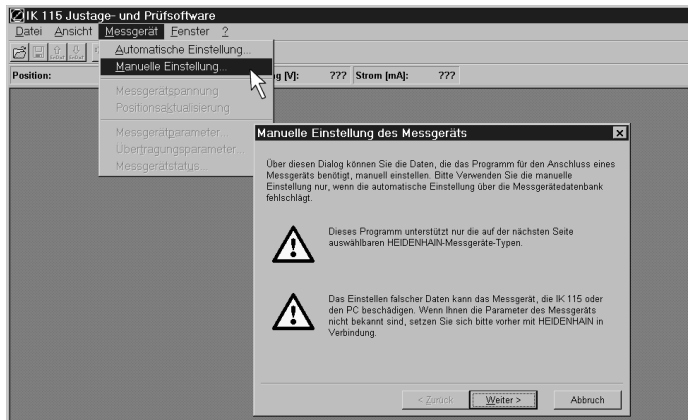


Über die Schaltfläche **Weiter >** gelangen Sie zum Dialog für die Grunddaten des Messgeräts. In diesem Dialog müssen Sie die korrekte Messgerätversorgungsspannung und den Messgerät-Typ auswählen.



Wenn im folgenden Dialog falsche Daten angegeben werden, können das angeschlossene Messgerät, die IK 115 und der PC beschädigt werden.



Ist das Messgerät über ein Kabel mit zusätzlichen Sensorleitungen für die Spannungsversorgung mit der IK 115 verbunden und eine Versorgungsspannung von 5 V einzustellen, wird folgendes empfohlen:
 Aktivieren Sie das Feld 'Spannung über Sensorleitungen nachregeln' dadurch werden leitungsbedingte Spannungsabfälle zwischen der IK 115 und dem Messgerät kompensiert.

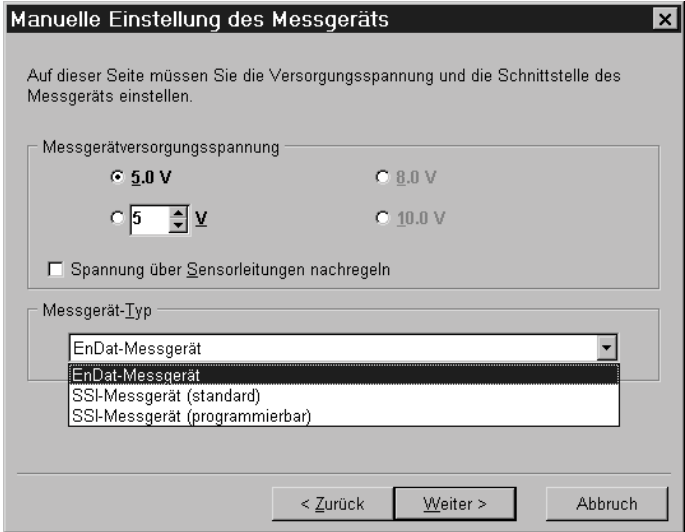


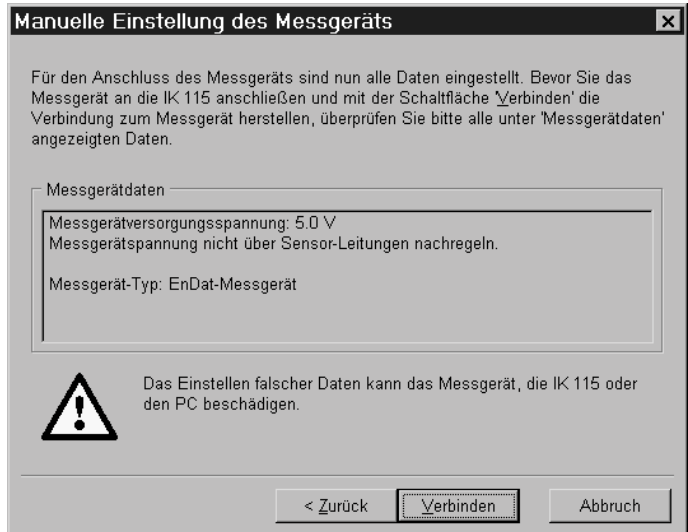
Die benötigten Daten finden Sie im Angebot, der Auftragsbestätigung oder den Lieferpapieren des Messgeräts oder der Dokumentation des Maschinenherstellers. Das Datum „Spannungsversorgung“ und eine Codierung für den Messgerät-Typ finden Sie bei aktuellen Messgeräten außerdem auf dem Typenschild an folgenden Stellen:


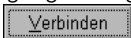


Ist keine Beschreibung des Messgeräts vorhanden und keine Rückfrage bei HEIDENHAIN möglich kann die Codierung für den Messgerät-Typ wie folgt interpretiert werden:


- SSI09 und SSI10: SSI-Messgerät (programmierbar)
- EnDat01: EnDat-Messgerät
- SSI????: SSI-Messgerät (Standard)


Wenn Sie alle Daten korrekt eingegeben haben, aktivieren Sie die Schaltfläche . Jetzt wird eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten angezeigt.



Sollten Sie noch einen Fehler in den angezeigten Daten feststellen, können Sie über die Schaltfläche  wieder in den Dateneingabedialog gelangen und dort die Daten korrigieren. Sind alle angezeigten Daten korrekt und ist das Messgerät am Eingang X1 angeschlossen, so können Sie über die Schaltfläche  den Dialog verlassen.




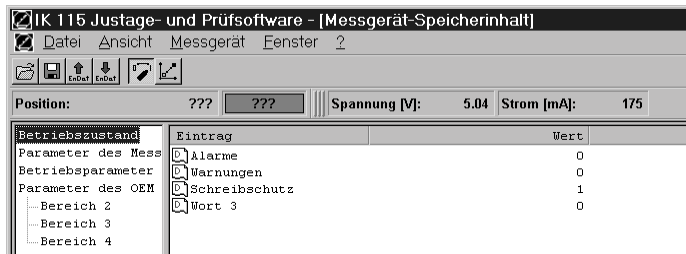
Es wird nun automatisch die Versorgungsspannung zum Messgerät aktiviert. Dies ist an der gedrückten Schaltfläche  erkennbar. Außerdem sollte die am Messgerät anliegende Versorgungsspannung und die Stromaufnahme des Messgeräts angezeigt werden.

Über den Menüpunkt [Messgerät > Messgerätspannung] oder die Schaltfläche  in der Symbolleiste kann die Messgerätversorgungsspannung jederzeit deaktiviert werden.

EnDat-Messgeräte

Für EnDat-Messgeräte ist damit die Konfiguration in der Regel abgeschlossen. Für alle anderen Messgerät-Typen müssen noch zusätzliche Messgerätparameter angegeben werden.

Um die Messgerätparameter eines EnDat-Messgerätes zu lesen, müssen Sie nur noch die Schaltfläche  betätigen. Die Software lädt nun den Inhalt des Messgerätspeichers und bringt den Speicherbereich „Betriebszustand“ zur Anzeige, dem Sie den Status der Alarmmeldungen und Warnungen entnehmen können und welche Schreibschutz-Bits gesetzt sind.



Durch einen Doppelklick auf einen der anderen Speicherbereiche können Sie weitere wichtige Daten zum Messgerät, der Nullposition der Maschinenachse oder der Maschine bzw. des Antriebes aufrufen. Ist in den Speicherbereichen


- „Betriebsparameter“
- „Parameter des OEM Bereich 2“
- „Parameter des OEM Bereich 3“
- „Parameter des OEM Bereich 4“

nicht der Wert 0 in jedem Wort gespeichert, kontaktieren Sie bitte Ihren Maschinenhersteller bevor Sie an diesen Daten Änderungen vornehmen oder gegen ein Messgerät mit Standard-Einstellungen (z.B. Austauschgeräte von HEIDENHAIN) auswechseln.


Sollten Fragen zu den Daten im Speicherbereich des Messgerätherstellers bestehen oder zum EnDat-Interface selbst wenden Sie sich bitte an HEIDENHAIN, wir stellen Ihnen gerne die ausführliche Beschreibung zum jeweiligen Messgerät und zum EnDat-Interface zur Verfügung.

Ist es aufgrund eines Hardwaredefektes nicht möglich, das Datenformat der Schnittstellenkonfiguration automatisch zu ermitteln, muss das „Übertragungsformat für absolute Positionswerte“ des EnDat-Messgerätes manuell eingegeben werden.

In diesem Falle wird automatisch beim erstmaligen Aktivieren der

- Positionsaktualisierung
(Menüpunkt [Messgerät > Positionsaktualisierung] bzw. beim Betätigen des entsprechenden Schalters  in der Symbolleiste)
- oder
- des Menüpunktes [Messgerät > Messgerätparameter].

der Dialog 'Eingeben der Messgerätparameter' aufgerufen:

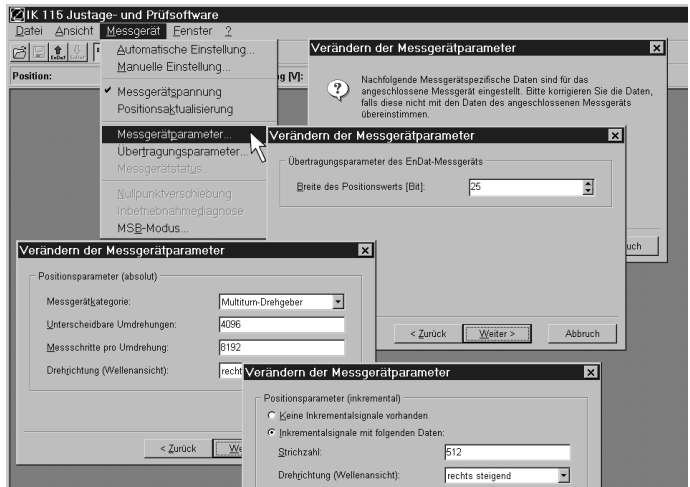


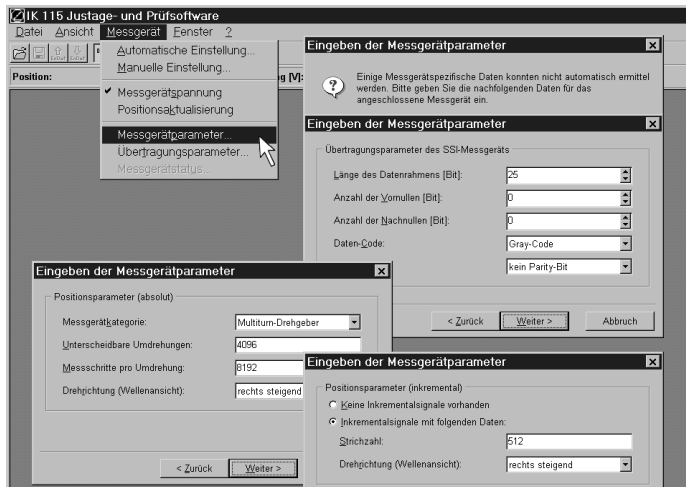
Die für die weitere Konfiguration notwendigen Daten finden Sie in der Dokumentation zum jeweiligen Messgerät (z.B. in der Montageanleitung, dem Lieferschein, der Auftragsbestätigung oder dem Messgerät-Katalog). Haben Sie diese Daten nicht zur Hand, können Sie sich diese jederzeit von HEIDENHAIN zusenden lassen. Bitte geben Sie in diesem Falle die Identnummer und die Seriennummer des Messgeräts an.

Nachdem nun alle Messgerätparameter, die für die Anzeige der Positionswerte nötig sind, eingegeben wurden, kann die Positionsanzeige aktiviert werden.

SSI-Messgeräte (Standard)


Da es sich bei dem SSI-Interface um eine Schnittstelle handelt, die nicht wie das EnDat-Interface bidirektional kommunizieren kann, ist es notwendig weitere Parameter zur Definition der Datenübertragung einzugeben.


Dies erfolgt entweder beim erstmaligen Aktivieren der Positionsaktualisierung (Menüpunkt [Messgerät > Positionsaktualisierung] bzw. beim Betätigen des entsprechenden Schalters in der Symbolleiste ) oder über den Menüpunkt [Messgerät > Messgerätparameter].



Die für die weitere Konfiguration notwendigen Daten finden Sie in der Dokumentation zum jeweiligen Messgerät (z.B. in der Montageanleitung, dem Lieferschein, der Auftragsbestätigung oder dem Messgerät-Katalog).


Haben Sie diese Daten nicht zur Hand, können Sie sich diese jederzeit von HEIDENHAIN zusenden lassen. Bitte geben Sie in diesem Falle die Identnummer und die Seriennummer des Messgeräts an.

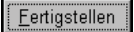
Nachdem nun alle Messgerätparameter, die für die Anzeige der Positionswerte nötig sind, eingegeben wurden klicken Sie auf .

Anschließend kann die Positionswertanzeige über die Taste  aktiviert werden.

SSI-Messgeräte (programmierbar)

Bei Messgeräten mit SSI-Interface ist es notwendig, weitere Parameter zur Definition der Datenübertragung einzugeben. Messgeräte mit dem programmierbaren SSI-Interface können zwar nicht wie das EnDat-Interface bidirektional auf den gleichen Signalleitungen kommunizieren, stellen aber über die Schnittstelle zur Programmierung (RS232-Interface) eine Möglichkeit zur Kommunikation zur Verfügung.

Die Software der IK 115 fordert Sie auf, die entsprechenden Eingaben vorzunehmen. Dies erfolgt entweder beim erstmaligen Aktivieren der Positionsaktualisierung (Menüpunkt [Messgerät > Positionsaktualisierung] bzw. beim Betätigen des entsprechenden Schalters in der Symbolleiste ) oder über den Menüpunkt [Messgerät > Messgerätparameter].

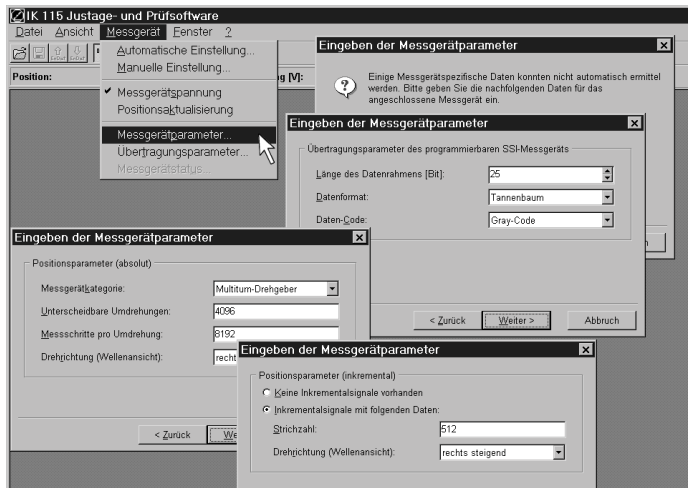


Die für die weitere Konfiguration notwendigen Daten finden Sie in der Dokumentation zum jeweiligen Messgerät (z.B. in der Montageanleitung, dem Lieferschein, der Auftragsbestätigung oder dem Messgerät-Katalog).

Haben Sie diese Daten nicht zur Hand, können Sie sich diese jederzeit von HEIDENHAIN zusenden lassen. Bitte geben Sie in diesem Falle die Identnummer und die Seriennummer des Messgeräts an.




Die zur weiteren Definition der Datenübertragung zwischen Messgerät und IK 115 notwendigen Parameter können bei fehlender Dokumentation zum Messgerät auch über die zugehörige Programmiersoftware ermittelt werden:

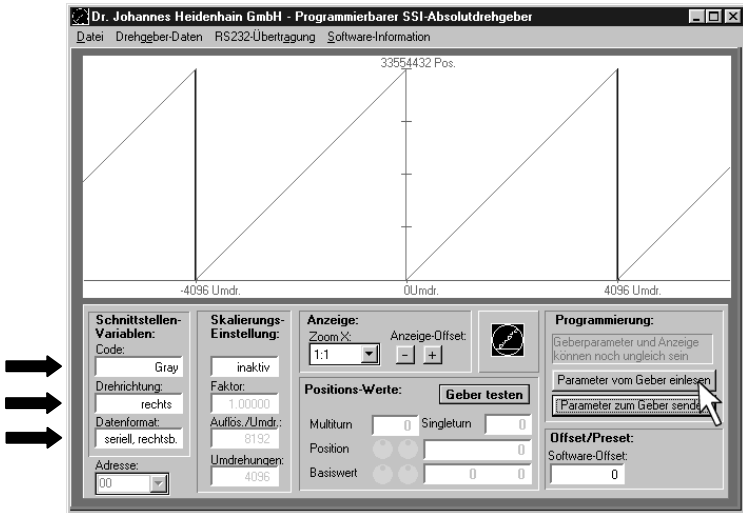


Dazu müssen Sie zunächst die Taste **Parameter vom Geber einlesen** betätigen und anschließend die entsprechenden Datenfelder abfragen und manuell in die Datenfelder der IK 115-Software übernehmen.

Nachdem nun alle Messgerätparameter, die für die Anzeige der Positionswerte nötig sind, eingegeben wurden, klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Anschließend kann die Positionswertanzeige über die Taste  aktiviert werden.

Konfiguration der IK 115 – Übertragungsparameter

Um die Messgerät-Kabellänge möglichst variabel zu halten und dennoch die Übertragungszeit für die Absolutwertübertragung zu minimieren, kann man je nach Messgerätschnittstelle einige Übertragungsparameter verändern.

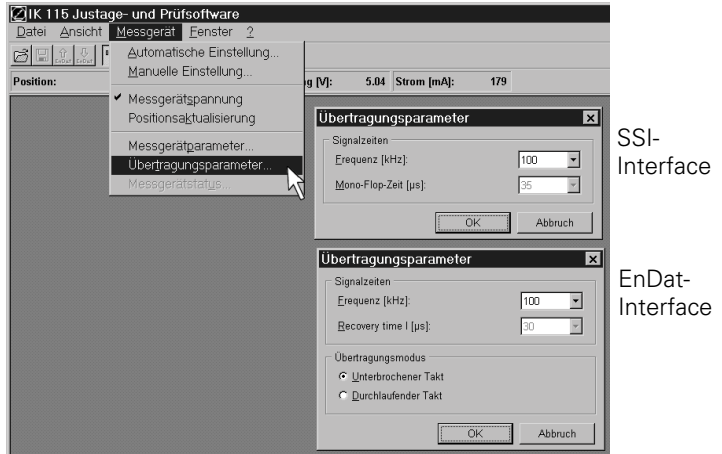

EnDat-Messgeräte

Bei EnDat-Messgeräten kann die Übertragungsfrequenz im Bereich von 100 kHz bis 2 MHz verändert werden. Ferner kann zwischen durchlaufendem und unterbrochenem Takt bei der Positionswertübertragung gewählt werden.



Wenn der durchlaufende Takt verwendet wird, sind keine Messgerätstatusinformationen verfügbar. Die Konfiguration „Durchlaufender Takt“ ist bei laufendem Positionswertvergleich zwischen inkrementaler und absoluter Schnittstelle nicht möglich.

SSI-Messgeräte

Bei SSI-Messgeräten kann nur die Übertragungsfrequenz im Bereich von 100 kHz bis 1 MHz verändert werden. Weitere Einstellungen sind nicht möglich.

Anzeige und Prüfmöglichkeiten

Positionsanzeige


Die aktuelle Messgerätposition kann in verschiedenen Fenstern und in unterschiedlichen Darstellungsformen angezeigt werden.



Sie wird jedoch nur dann angezeigt, wenn im Programm die Positionsaktualisierung aktiviert ist.

Die Aktivierung erfolgt entweder über den

- Menüpunkt [Messgerät > Positionsaktualisierung]

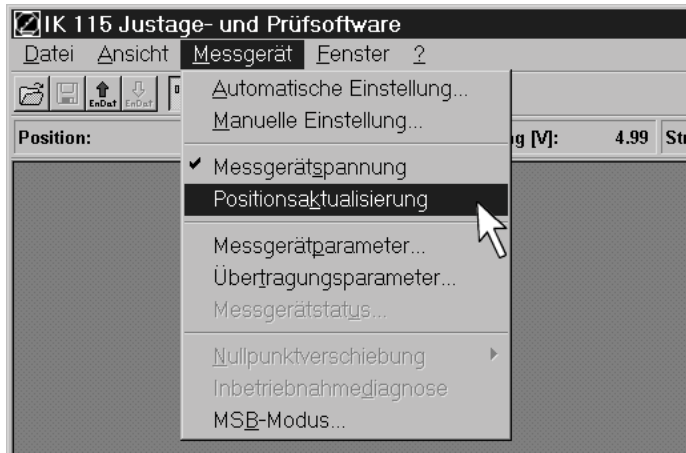

oder über den

- Schalter in der Symbolleiste.






Positionsanzeige in der Messgerät-Datenleiste


In der Messgerät-Datenleiste (siehe Bild oben) wird die absolute Messgerätposition als Dezimalwert angezeigt. Es wird der Wert angezeigt, der vom Messgerät gesendet wurde. Eine Umrechnung in Weglänge bzw. Winkelposition wird nicht durchgeführt.

Positionsanzeige im separaten Datenfenster


Durch Auswahl des Menüpunkts [Fenster > Positionsdaten] wird das Positionsdatenfenster aktiviert. In diesem Fenster werden die absolute Messgerätposition und der Zählerstand des Inkrementalzählers angezeigt.

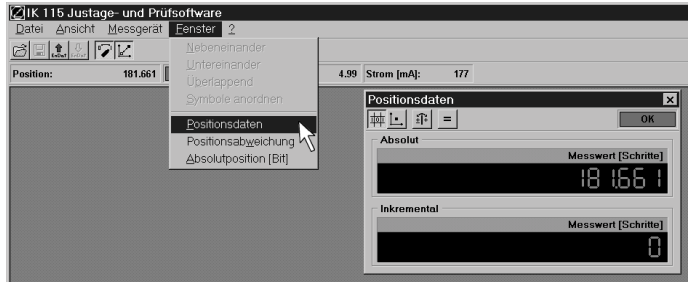

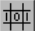
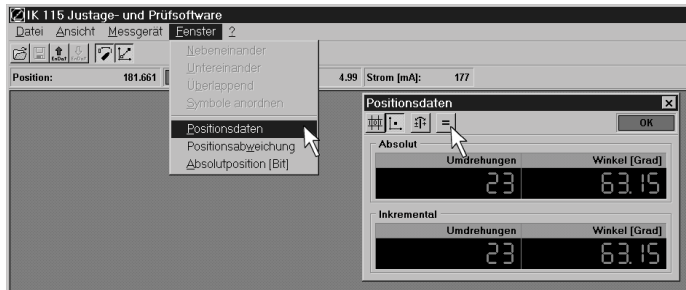
Wenn die Schaltfläche  aktiviert ist, werden die Messwerte so angezeigt, wie sie vom Messgerät übertragen werden. Ist hingegen die Schaltfläche  aktiviert, so wird die Messgerätposition entsprechend den eingestellten Messgerätparametern in eine Winkel- bzw. Längeninformation umgewandelt.

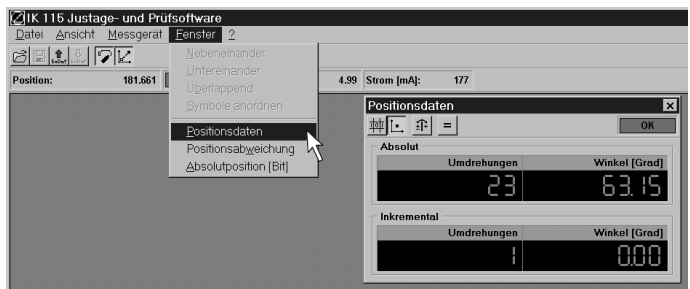

Bei Messgeräten ohne Inkrementalsignal bleibt die Inkrementalanzeige inaktiv.


Über die Schaltfläche  wird bewirkt, dass die absolute und die inkrementale Position an den Zählgrenzen zueinander synchronisiert werden. Ist er nicht aktiviert, wird nach dem für das jeweilige Zählverfahren typischen Modus weitergezählt.

Über die Schaltfläche  wird bewirkt, dass die absolute Position in den inkrementalen Zähler übernommen wird.



Positionsanzeige des binären Datenwortes


Durch Auswahl des Menüpunkts [Fenster > Absolutposition] wird das Absolutpositionsfenster aktiviert.

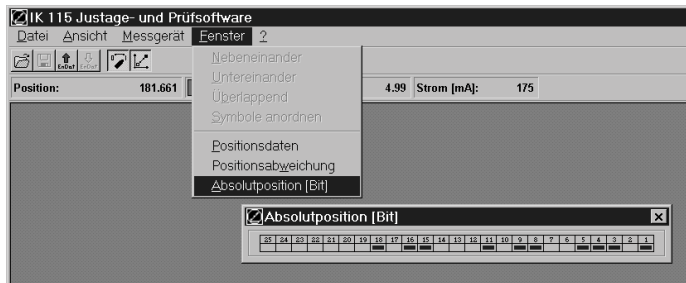

Im Absolutpositionsfenster wird die absolute Messgerätposition als Binärwert angezeigt, wobei Bit 1 dem LSB (Least Significant Bit) des Positionswerts entspricht. Der angezeigte Wert entspricht dem vom Messgerät gesendeten Positionswert. Eine Umrechnung in Weglänge bzw. Winkelposition wird nicht durchgeführt.

Positionsabweichung anzeigen

Durch Auswahl des Menüpunkts [Fenster > Positionsabweichung] wird das Positionsabweichungsfenster aktiviert. Es zeigt den Betrag der Abweichung der Inkrementalposition von der Absolutposition an.

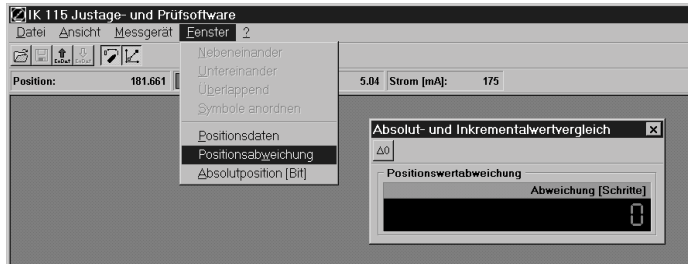

Die Abweichung wird in absoluten Messschritten angezeigt. Über die Schaltfläche $\Delta 0$ kann die Messung der Abweichung neu gestartet werden.



Der durch das Messprinzip bedingte Messfehler beträgt einen Messschritt.
Die Anzeige der Positionsabweichung steht bei EnDat-Messgeräten in der Betriebsart 'Durchlaufender Takt' nicht zur Verfügung (siehe Einstellung der IK 115-Übertragungsparameter). Die für das jeweilige Messgerät zulässige Abweichung zwischen absolutem und inkrementalem Positionswert finden Sie im Speicherbereich für Messgeräte-Hersteller bzw. in den Technischen Daten zum Messgerät.

Messgerätstatus

Mit jeder Positionsübertragung werden neben den Positionsdaten auch Statusinformationen übertragen und ausgewertet.

Je nach Messgerätyp stehen hier Informationen über Messgeräatalarme, Messgerätwarnungen und die Qualität des Inkrementalsignals zur Verfügung. In verkürzter Form wird der Messgerätstatus im Feld in der Messgerät-Datenleiste und im Positionsdatenfenster angezeigt. Ist das Feld grün und mit „OK“ beschriftet, liegen keine Fehler vor. Ist das Feld jedoch rot und mit „Fehler“ beschriftet, liegt mindestens ein Fehler vor. Ein Doppelklick auf dieses Feld aktiviert den Messgerätstatusdialog.




Der Menüpunkt [Messgerät > Messgerätstatus] aktiviert einen Dialog, der diesen aktuellen Messgerätstatus anzeigt. Falls Alarme, Warnungen oder Inkrementalsignalfehler angezeigt werden, können diese über die Schaltfläche **Fehler löschen** rückgesetzt werden.




Direkt nach dem Einschalten der Versorgungsspannung können bauteilebedingt Fehler angezeigt werden, obwohl keine Fehlfunktion vorliegt.

Inbetriebnahmediagnose


Durch Auswahl des Menüpunkts [Messgerät > Inbetriebnahmediagnose] wird eine Diagnoseroutine mit dem Messgerät durchgeführt. Die Inbetriebnahmediagnose überprüft die Funktion elementarer Messgerätkomponenten wie Beleuchtung, Photoelemente und Trigger. Ob ein Messgerät die Inbetriebnahmediagnose unterstützt, gibt Wort 31 im Speicherbereich für den Messgeräthersteller an.

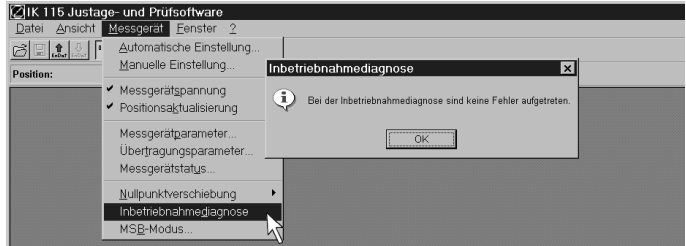

Die Inbetriebnahmediagnose darf nur durchgeführt werden, wenn sich das Messgerät im Stillstand befindet. Außerdem muß die Positionswertaktualisierung  aktiviert sein, um die Inbetriebnahmediagnose auswählen zu können.

MSB-Modus


Durch Auswahl des Menüpunkts [Messgerät > MSB-Modus] wird der MSB-Modus aktiviert. An Pin 3 der Buchse X3 wird nun der TTL-Pegel von Bit 13 (Wertigkeit: $2^{12} = 4096$) des Positionswerts ausgegeben. Dieses Signal kann für die Justage eines EnDat-Drehgebers an die Rotorlage eines Synchronmotors verwendet werden.

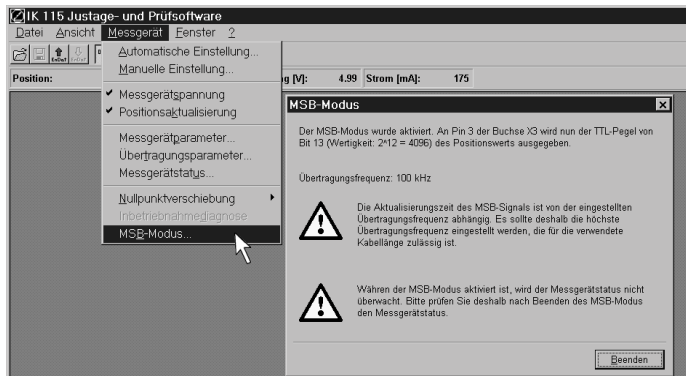


Diese Funktion steht nur für EnDat-Messgeräte zur Verfügung. **Alternativ kann die Funktion 'Nullpunktverschiebung' zur Abstimmung der absoluten Nullposition auf die Motor-kommutierung verwendet werden.**

Alarmer und Warnungen

Durch Auswahl des Menüpunkts [Datei > Messgerätkonfiguration laden > vom Messgerät] und durch Anklicken des Speicherbereiches „Betriebszustand“

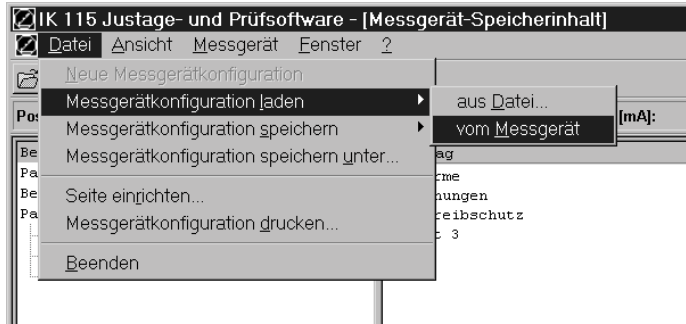


erhalten Sie die Ansicht der Worte Alarmer, Warnungen und des Schreibschutzes. Durch Anklicken des jeweiligen Datenwortes, z.B. der Alarmer öffnet sich ein weiteres Fenster, dem Sie die genauere Definition des aufgetretenen Alarmer entnehmen können. Durch einen Doppelklick auf die Anzeigefläche **Fehler** wechseln Sie automatisch in die Fensterdarstellung für den Messgerätstatus. Hier werden Alarmer und parallel dazu aufgetretene Warnungen angezeigt die die Fehlersuche weiter unterstützen.

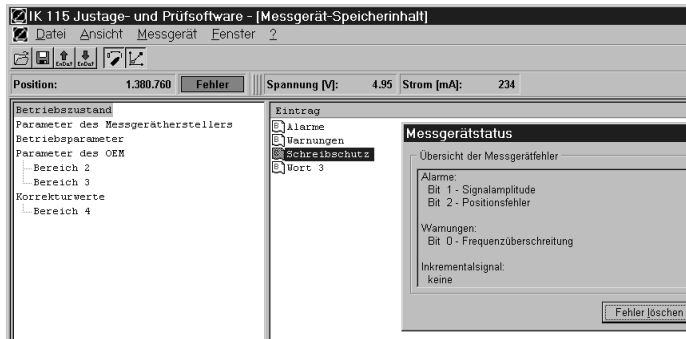

Im oben abgebildeten Beispiel ist ein Positionsfehler aufgetreten, der z.B. durch eine Frequenzüberschreitung verursacht werden kann.

Ist das Messgerät mit Inkrementalsignalen ausgestattet, wird eine sehr grobe Signalamplitudenüberwachung von der IK 115 durchgeführt (siehe folgendes Bild).

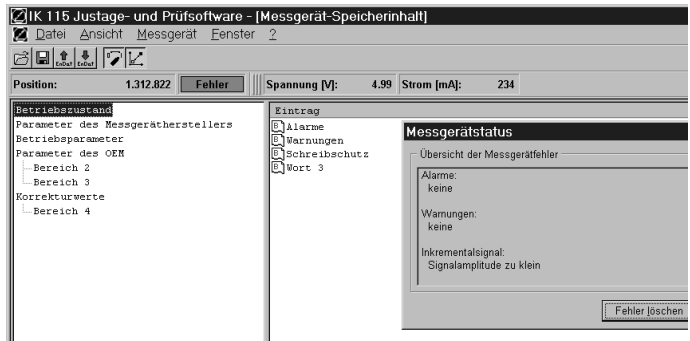


Es können aufgrund von fehlerhaften Inkrementalsignalen bereits vor der Ansprechschwelle der IK 115-Signalüberwachung (220 mV_{ss}) gravierende Probleme in der Auswertung der Folgeelektronik entstehen. Zur genaueren Untersuchung der inkrementalen Ausgangssignale empfehlen wir daher unser PWM 8, das Sie über den HEIDENHAIN-Kundendienst beziehen können.


EnDat - Messgerät Konfiguration

Absolute HEIDENHAIN-Messgeräte mit EnDat-Interface besitzen einen internen Messgerät Konfigurationsspeicher. Der Aufbau des Konfigurationsspeichers und die Bedeutung der einzelnen Datenworte ist in der Schnittstellenspezifikation "EnDat-Interface: Bidirektionales synchron-serielles Interface für Positions-Messgeräte" beschrieben. Diese Spezifikation ist bei HEIDENHAIN als separates Dokument erhältlich. Im Nachfolgenden wird daher nicht auf die Bedeutung der einzelnen Speicherbereiche und Datenworte eingegangen.


Laden der Messgerät Konfiguration


aus dem Messgerät

Die Konfiguration eines Messgeräts kann über den Menüpunkt [Datei > Messgerät Konfiguration laden > vom Messgerät] oder den entsprechenden Schalter in der Symbolleiste  eingelesen werden.

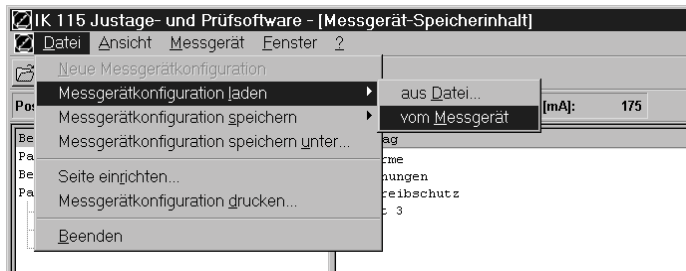

aus einer Datei

Soll hingegen eine Messgerät Konfiguration aus einer Datei geladen werden, so muss dies über den Menüpunkt [Datei > Messgerät Konfiguration laden > aus Datei] oder den entsprechenden Schalter in der Symbolleiste  erfolgen

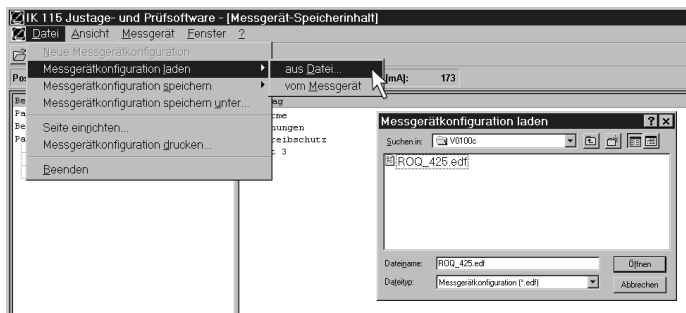

Ansicht der Messgerätconfiguration

Das Anzeigefenster der Konfigurationsdaten ist zweigeteilt. In der linken Hälfte werden die verfügbaren Speicherbereiche in einer Baumstruktur angezeigt. Die dem ausgewählten Speicherbereich zugeordneten Datenworte werden in der rechten Fensterhälfte dargestellt.

Die Anzeige der Datenworte kann entweder funktionsbezogen oder datenbezogen erfolgen.


Funktionsbezogene Ansicht

Nach Auswahl der funktionsbezogenen Darstellung [Ansicht > Funktionsbezogen] werden die Datenworte, soweit möglich, gemäß EnDat-Spezifikation interpretiert dargestellt.




Datenbezogene Ansicht

Ist hingegen die datenbezogene Darstellung [Ansicht > Datenbezogen] ausgewählt, so wird der numerische Wert der Datenworte angezeigt.

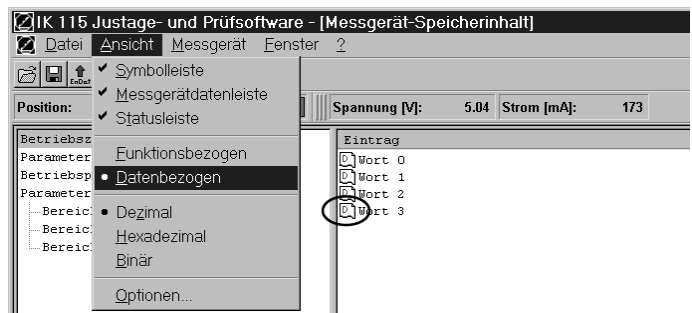


Darstellung der Daten

Auch der Wert eines Datenwortes kann unterschiedlich dargestellt werden. Besitzt ein Datenwort eine übertragene Bedeutung (z.B. Identnummer, Seriennummer, Drehrichtung, oder ähnliches), so wird sein Wert entsprechend der Bedeutung angezeigt.

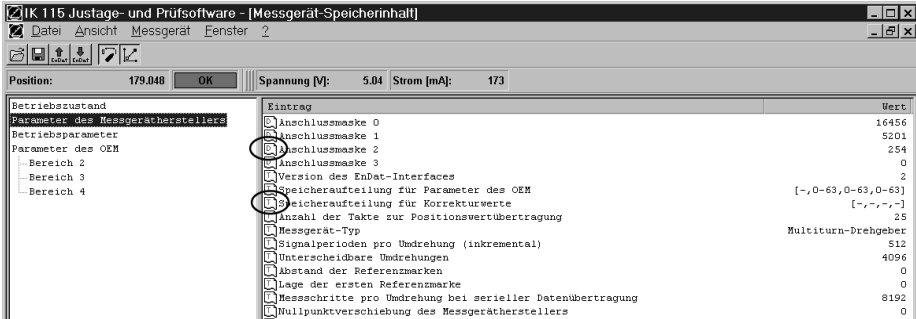


Entsprechende Einträge weisen ein 'T' im Eintragungssymbol auf. Alle anderen Datenworte werden numerisch dargestellt. Die Zahlenbasis der Darstellung ist dabei wählbar. Es gilt folgende Zuordnung:

- 'B' im Eintragungssymbol = Binärdarstellung (Menüpunkt [Ansicht > Binär]) wie in der EnDat-Spezifikation verwendet.
- 'D' im Eintragungssymbol = Dezimaldarstellung (Menüpunkt [Ansicht > Dezimal])
- 'H' im Eintragungssymbol = Hexadezimaldarstellung (Menüpunkt [Ansicht > Hexadezimal])

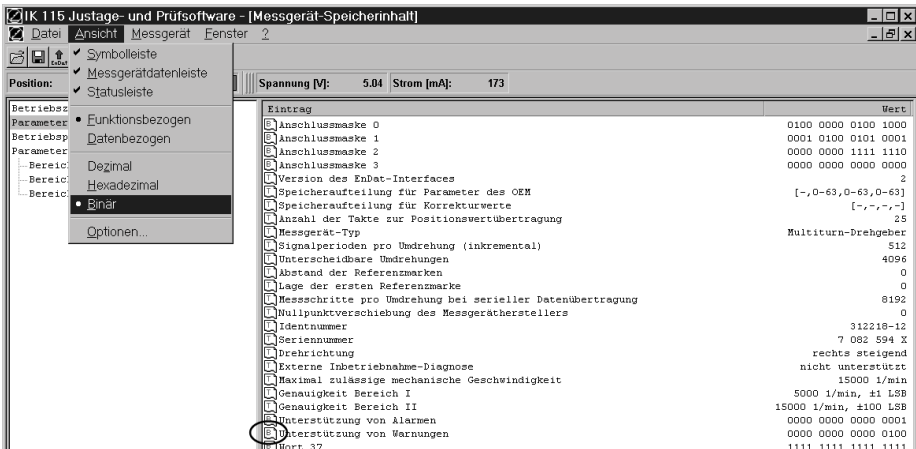


Verändern und speichern der Messgerät Konfiguration

Wenn der Wert eines Datenworts vom Benutzer verändert werden kann, so wird mit einem Doppelklick auf den Eintragsnamen der zugehörige Editor-Dialog gestartet. Im Editor-Dialog kann der Wert dann bearbeitet werden. Nach Verlassen des Dialogs wird der neue Wert zwar im Konfigurationsdatenfenster angezeigt, im Messgerät ist aber noch der alte Wert gespeichert.

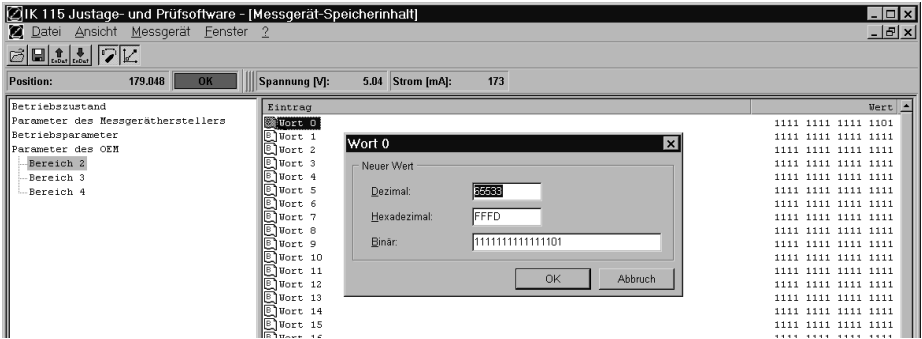


Die Messgerät Konfiguration eines Messgeräts wird erst durch das Beschreiben des Messgerät Konfigurationspeichers aktualisiert.

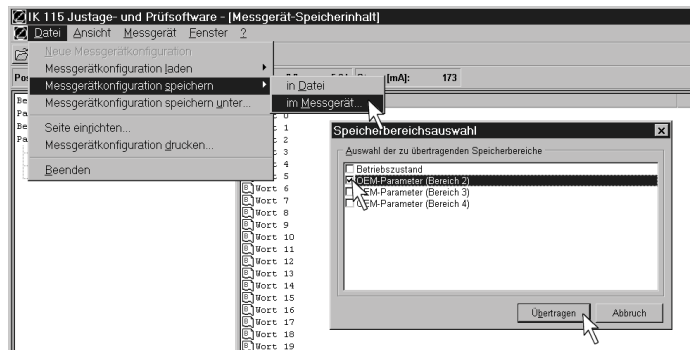


Wenn Sie dem Dialog zum Abspeichern der geänderten Daten im Messgerät folgen, erscheint die Eingabeaufforderung, welche Speicherbereiche in das Messgerät zurückgeschrieben werden sollen. Bitte entfernen Sie das Häkchen vor den Speicherbereichen, die Sie nicht in das Messgerät zurückschreiben wollen. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Übertragen“.



Verschiedene Speicherbereiche können schreibgeschützt sein (siehe EnDat-Spezifikation). Der Versuch, Daten in einen schreibgeschützten Speicherbereich zu übertragen, wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Die Messgerätkonfiguration eines Messgeräts kann auch in einer Datei abgespeichert werden. Dies erfolgt über den Menüpunkt [Datei > Messgerätkonfiguration speichern unter], den Menüpunkt [Datei > Messgerätkonfiguration speichern > in Datei] oder den entsprechenden Schalter  in der Symbolleiste.

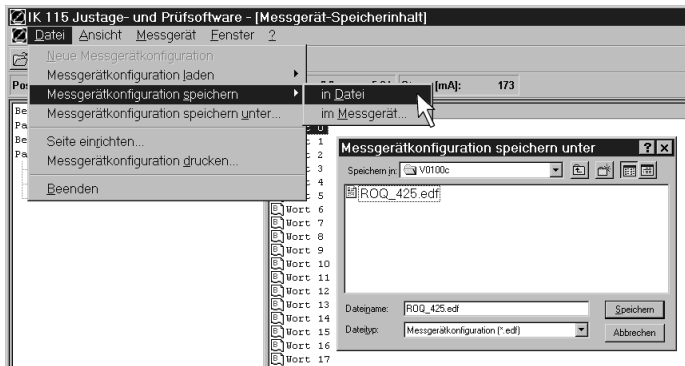

Die Dateien werden mit der Endung .edf abgespeichert. Die Dateien können außer über die IK 115-Software auch mit einem Text-Editor betrachtet werden.

Drucken der Messgerätkonfiguration


Das Ausdrucken einer Messgerätkonfiguration erfolgt über den Menüpunkt [Datei > Messgerätkonfiguration drucken]. In einem Auswahldialog können die zu druckenden Speicherbereiche ausgewählt werden. Die Formatierung der Werte erfolgt analog zur Formatierung der angezeigten Werte.


Die Auswahl des Druckers und das Einstellen des Seitenformats erfolgt über den Menüpunkt [Datei > Seite einrichten].

Kundenspezifische Nullpunktverschiebung

Bei EnDat-Messgeräten kann der Kunde eine Nullpunktverschiebung durchführen. Dadurch kann das Messgerät achsspezifisch an die Maschine angepasst werden. Eine kundenspezifische Nullpunktverschiebung wird wie folgt durchgeführt:

1. Messgerät an den Punkt positionieren, der der neue Nullpunkt werden soll
2. Menüpunkt [Messgerät > Nullpunktverschiebung > auf die aktuelle Position] auswählen

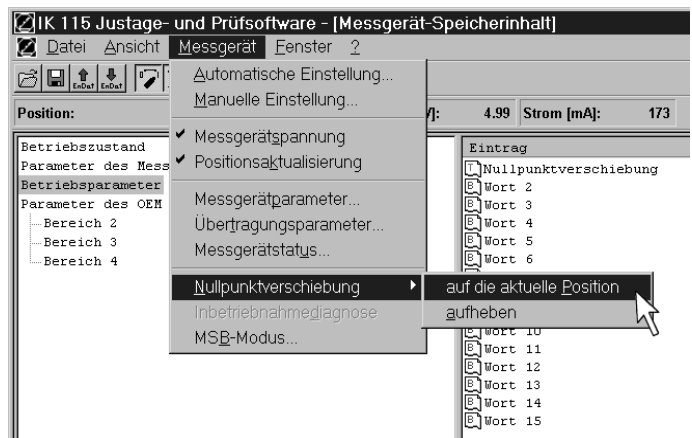

Dass die Nullpunktverschiebung durchgeführt wurde, können Sie im Positionsdaten-Fenster erkennen. Der Wert im Speicherbereich für die Nullpunktverschiebung wird jedoch erst aktualisiert wenn Sie die Daten vom Messgerät erneut laden. Dies wird im einfachsten Falle über die Schaltfläche  durchgeführt.

Eine kundenspezifische Nullpunktverschiebung kann über den Menüpunkt [Messgerät > Nullpunktverschiebung > aufheben] wieder rückgängig gemacht werden.



Die aktuelle Position wird nach der Nullpunktverschiebung nicht immer der absolute Nullpunkt, da das Programm den neuen Nullpunkt so berechnet, dass seine Lage in bezug auf die Inkrementalsignale der EnDat-Spezifikation entspricht.

Der Speicherbereich, der die kundenspezifische Nullpunktverschiebung beinhaltet, kann schreibgeschützt sein (siehe EnDat-Spezifikation). Der Versuch die kundenspezifische Nullpunktverschiebung eines solchen Messgeräts zu ändern, wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.




Eine korrekte Nullpunktverschiebung ist nur bei Stillstand des Messgeräts möglich. Das Messgerät darf daher während der Nullpunktverschiebung nicht bewegt werden.

Schreibschutz für Speicherbereiche setzen

Bei EnDat-Messgeräten können die fertig beschriebenen Speicherbereiche durch einen Schreibschutz vor ungewollter Veränderung geschützt werden. Dies ist vor allem im Sinne der Maschinen- und Anlagensicherheit notwendig. Der Hersteller des Messgerätes schützt daher den Speicherbereich für „Parameter des Messgerät-Herstellers“ mit dem entsprechenden Schreibschutz-Bit.

Es wird empfohlen, für maschinenrelevante Parameter in den OEM-Speicherbereichen oder für die Nullpunktverschiebung nach der Eingabe der gewünschten Parameter ebenfalls das zugehörige Schreibschutz-Bit zu setzen!

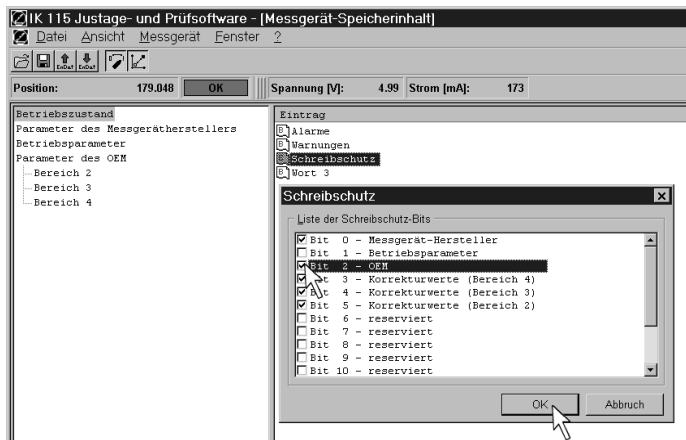


Ein gesetztes Schreibschutz-Bit kann nur noch von HEIDENHAIN-Servicestellen zurückgesetzt werden.


HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH


Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5


83301 Traunreut, Germany


 +49/86 69/31-0

 +49/86 69/50 61

e-mail: info@heidenhain.de

 **Service** +49/86 69/31-1272

 TNC-Service +49/86 69/31-1446

 +49/86 69/9899

e-mail: service@heidenhain.de

<http://www.heidenhain.de>