

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

XX-XXX

FIN

XXXXXXXXX

Vorgang

Kunden-Nr.	00000
Auftraggeber	Max Mustermann
Ihr Auftrag vom	Kunde
Besichtigung	Sachverständiger

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.995,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.357,14 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt.	-2.770,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.327,74 EUR
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)		-200 EUR

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenteil hinten links 580µm (Lackierung nicht fachgerecht)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Zur Besichtigung lag das Serviceheft vor.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Reimport.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung		Letzte Zulassung	
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi 1.4 TSI Ambition	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	xxxxxxxxxxxx	HSN / TSN	0000 / bbb
Schlüssel-Nr.	xxxxxx	Km-Stand abgelesen	123456
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	90	Hubraum (ccm)	1390
Schadstoffklasse:	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Metallic Black Magic (F9R) / Perlicoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 H	General /	W /O	3 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 H	General	W /O	3 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 H	Fulda /	W /O	3 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 H	Fulda /	W /O	3 mm
Pannenset	haltbar bis 05 / 2015			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagen Octavia, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Aschenbecher vorn und Zigarettenanzünder (12V-Steckdose), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Bremsassistent, Dekoreinlagen Alu-Seidenglänzend, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronisches Stabilitätsprogramm inklusive EDS und DSR, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Fensterheber elektrisch vorn, inkl. Einklemmschutz, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Getönte Scheiben, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, Lenkrad: höhen-und längeneinstellbar, MSR

(Motorschleppmomentregelung), Maxi-Dot-Display für Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit und Ablagefach, Mittelarmlehne vorn inklusive großer Jumbo-Box, Multifunktionsanzeige (Bordcomputer), Pollen- und Staubfilter, Polster: Stoff, Radio: Musiksystem SWING 2 DIN, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Line-In-Audioanschluss (3,5 mm) in der Mittelarmlehne vorn, Räder: Reifendruck-Überwachung (TPM), Rücksitzbank und -lehne, 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Octavia, Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar inkl. Lendenwirbelstützen, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegel und Einstecktaschen, Steckdose 12 V im Gepäckraum, Stoßfänger lackiert, Tagesfahrlicht, deaktivierbar, Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Safe-System und Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code **Bezeichnung**
Lackierung: Metallic / Perleffekt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft.
letzte Wartung: am 13.05.1988

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

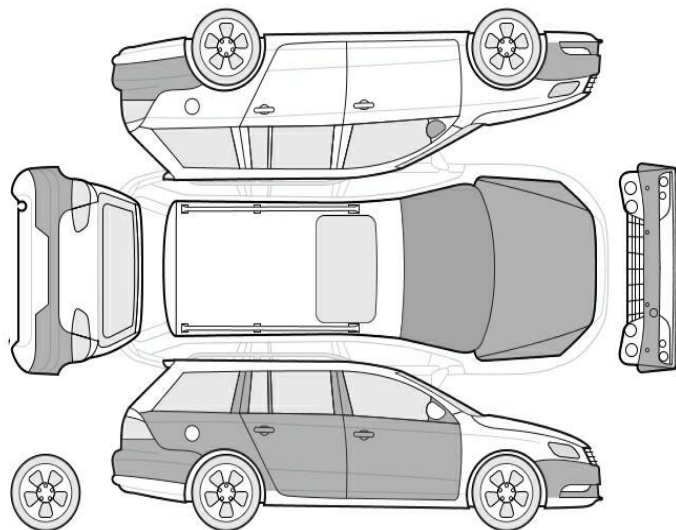

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Reifenfüllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 7)	50	anteilig	-18	-15,13
2. Wartung nach Anzeige fällig (Bild 6)	450	voll	-450	-378,15
3. Standlicht vorne rechts ohne Funktion, erneuern	20	voll	-20	-16,81
4. Luftdüse vorne links gebrochen, erneuern	80	anteilig	-28	-23,53
5. Einstieg hinten links Kratzer, smart repair (Bild 8)	60	voll	-60	-50,42
6. Kühlerpaket durchstoßen, erneuern (Bild 9, 10)	960	voll	-960	-806,72
7. Klimaanlage ohne Funktion, prüfen und				

Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	150	voll	-150	-126,05
8. Motor ölfleucht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 19)	150	voll	-150	-126,05
9. Anschlagpuffer hinten eingerissen, erneuern (Bild 12)	220	anteilig	-77	-64,71
10. Lagerböcke eingerissen, erneuern (Bild 20)	380	anteilig	-133	-111,76
11. Lackaufbereitung, diverse Lackverätzungen und Farbnebel linke Fahrzeugseite, polieren (Bild 11, 21)	120	voll	-120	-100,84
12. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 14, 15)	363	anteilig	-127	-106,72
13. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 18)	406	anteilig	-142	-119,33
14. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 16, 17)	386	anteilig	-135	-113,45
15. Lackvorbereitung	200	voll	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.995		-2.770	-2.327,74

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Bremse Standkorrosion
 Unterboden Standkorrosion
 Innen- & Laderaum Kratzer
 Flexrohr Ummantelung lose
 Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

	Minderwert in EUR	
	brutto	netto
Lackierung nicht fachgerecht	-100,00	-84,03

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral) -200 EUR

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartungsnachweis
Fahrzeugschlüssel



Bild 6 : Wartung nach Anzeige fällig



Bild 7 : Reifenfüllflasche abgelaufen



Bild 8 : Einstieg hinten links Kratzer

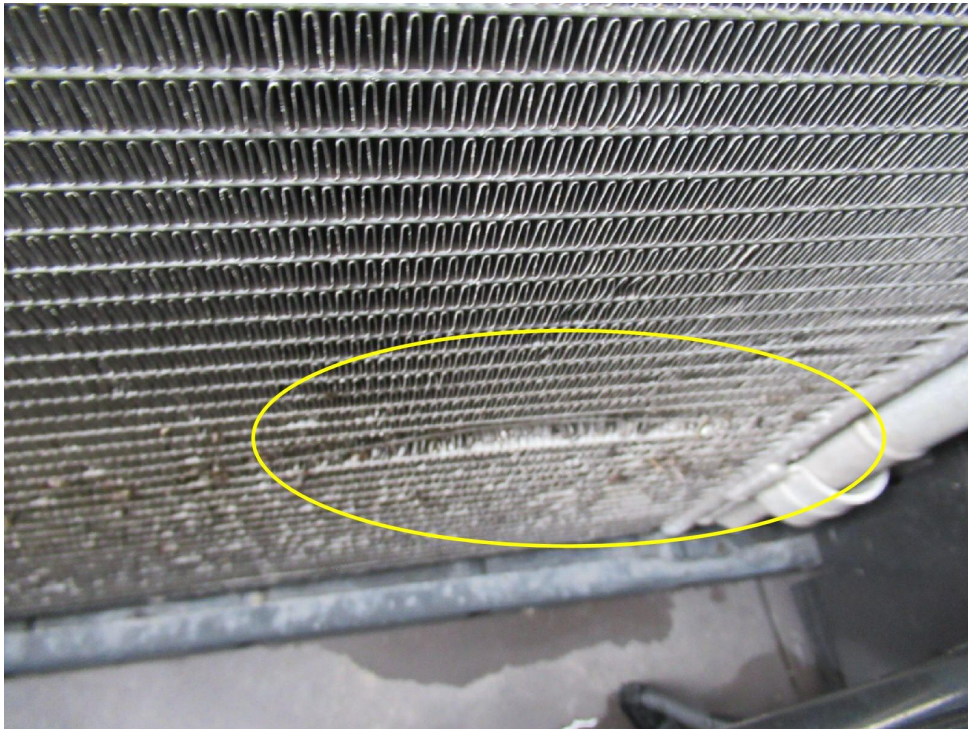


Bild 9 : Kühlerpaket durchstoßen

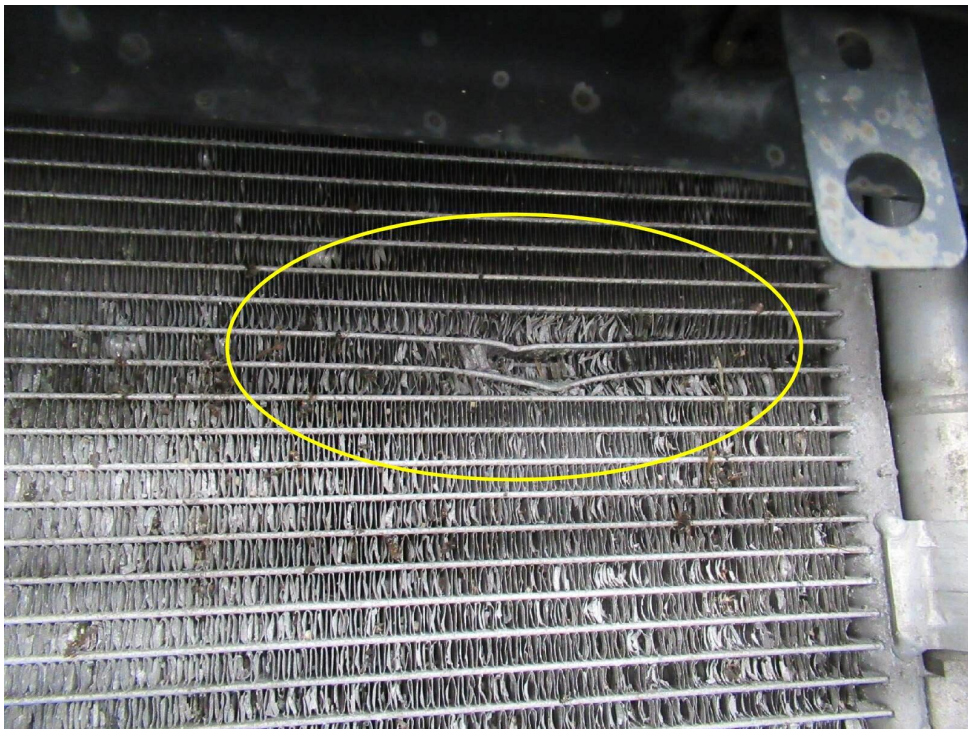


Bild 10 : Kühlerpaket durchstoßen



Bild 11 : Lackaufbereitung, diverse Lackverätzungen und Farbnebel linke Fahrzeugseite



Bild 12 : Anschlagpuffer hinten eingerissen

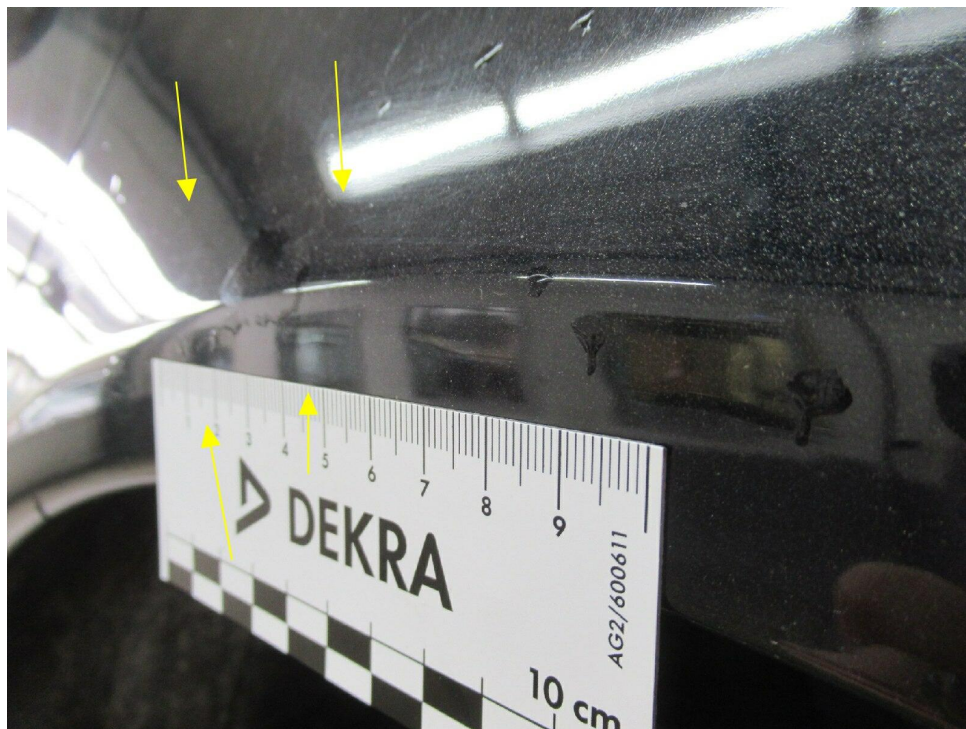


Bild 13 : Lackierung nicht fachgerecht

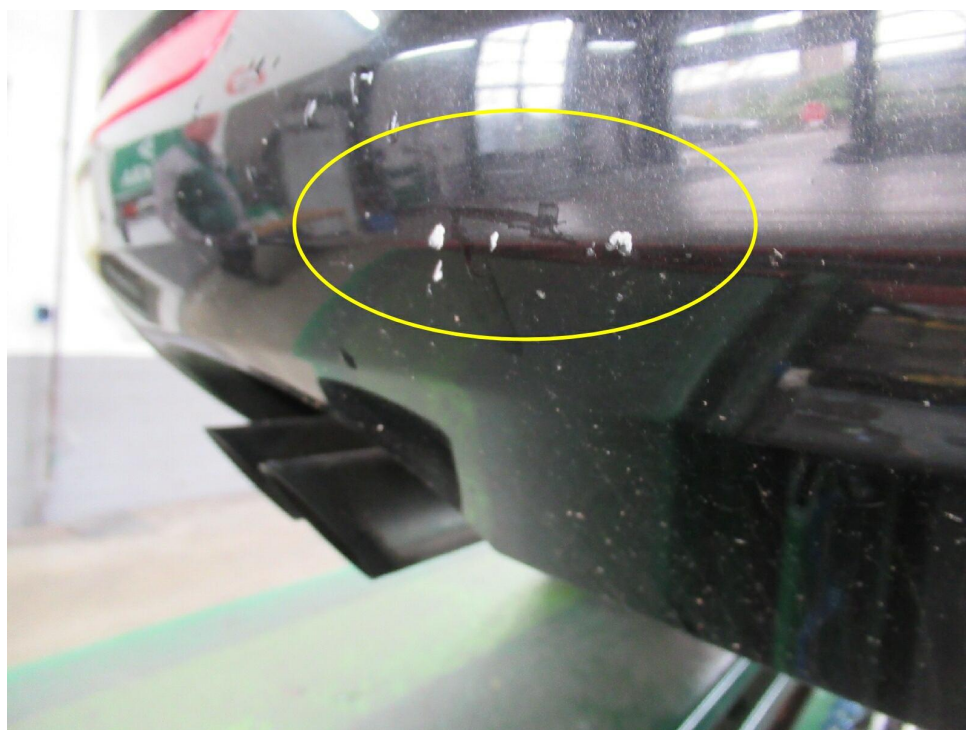


Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren

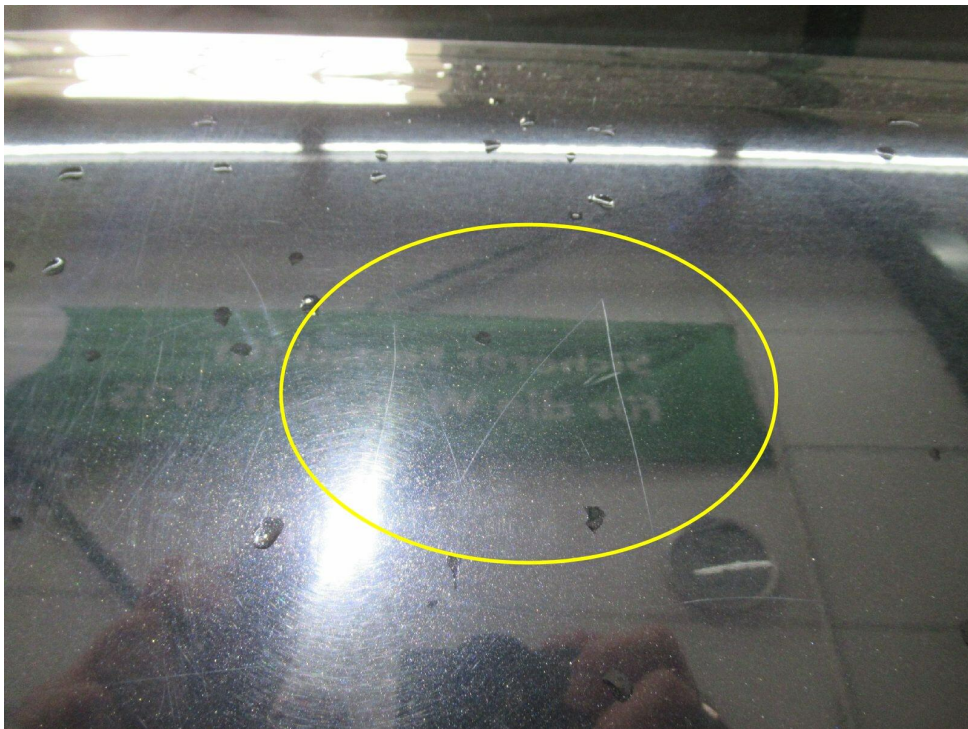


Bild 16 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren

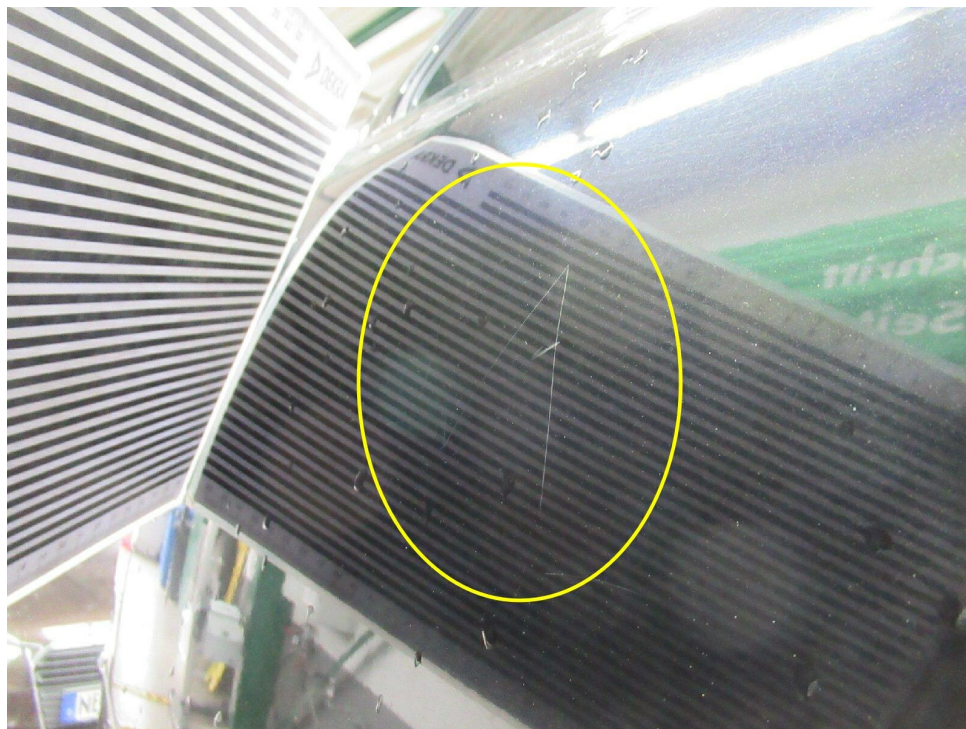


Bild 17 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren

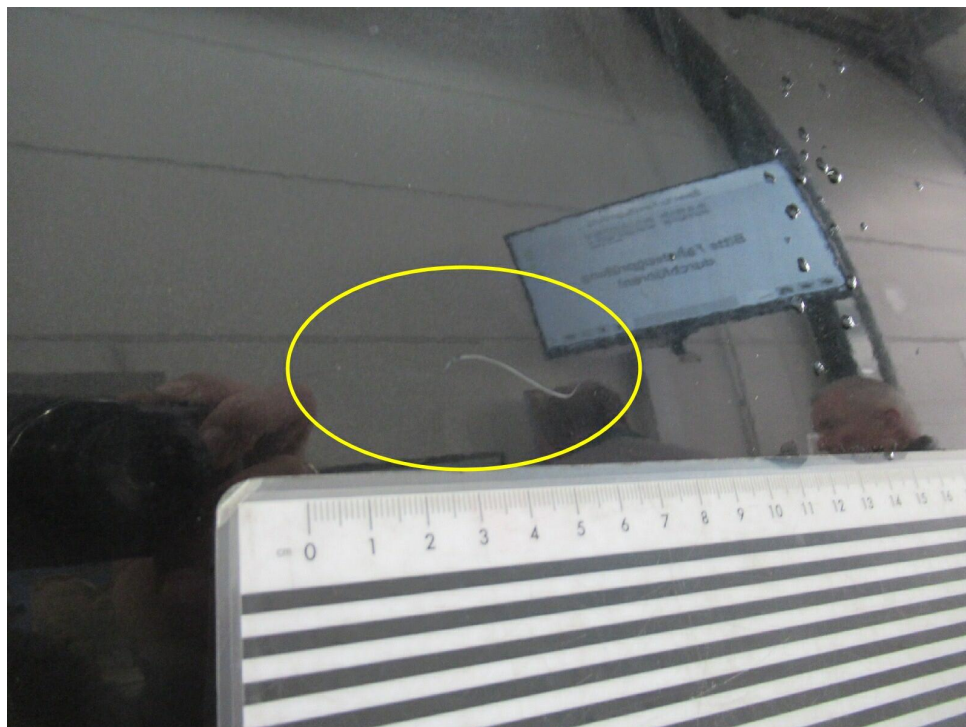


Bild 18 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 19 : Motor ölflecht



Bild 20 : Lagerböcke eingerissen



Bild 21 : Lackaufbereitung, diverse Lackverätzungen und Farbnebel linke Fahrzeugseite